

Installationsanleitung

Glasfaser-Übergabesystem-Abschlusspunkt-L
Gf-ÜS-AP-L 3.0
mit Langmatz Kassettensystem



Inhalt

deutsch

<u>1</u>	<u>Allgemeine Hinweise</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>Sicherheitshinweise</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>Produktbeschreibung</u>	<u>4</u>
	<u>3.1 Maße</u>	<u>4</u>
	<u>3.2 Technische Daten</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>Lieferumfang</u>	<u>5</u>
<u>5</u>	<u>Step 1 – Gehäuse an Wand montieren</u>	<u>6</u>
	<u>5.1 Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang)</u>	<u>6</u>
	<u>5.2 Maße für Befestigungsbohrungen</u>	<u>6</u>
	<u>5.3 Gehäuse an Wand befestigen</u>	<u>7</u>
	<u>5.4 Beispiel: Mikrorohr – Führung nach außen</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>Step 2 - Inbetriebnahme</u>	<u>8</u>
	<u>6.1 Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang)</u>	<u>8</u>
	<u>6.2 Plombe öffnen</u>	<u>8</u>
	<u>6.3 Deckel öffnen</u>	<u>8</u>
	<u>6.4 Patchkabel LC-APC anstecken</u>	<u>9</u>
	<u>6.5 Patchkabel LC-APC in Abgangsdichtung einsetzen</u>	<u>10</u>
	<u>6.6 Ausführungsplan – Glasfaser-Kabel</u>	<u>10</u>
	<u>6.7 Abgangsdichtung komplett</u>	<u>11</u>
	<u>6.8 Deckel schließen</u>	<u>11</u>
<u>7</u>	<u>Sachmängel</u>	<u>12</u>
<u>8</u>	<u>Qualitätsmanagement</u>	<u>12</u>
<u>9</u>	<u>Haftungsausschluss / Gewährleistung</u>	<u>12</u>
<u>10</u>	<u>Kontakt</u>	<u>12</u>

1 Allgemeine Hinweise

Die vorliegende Anweisung ist Bestandteil der Lieferung.



Beachten:

Jede Person, die mit der Installation und der Bedienung des Produktes befasst ist, muss die Anleitung beachten, gelesen und verstanden haben. Für Schäden und Betriebsstörungen, die aus Nichtbeachtung der Anleitung resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die unter Beibehaltung der wesentlichen Merkmale zur Steigerung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit für zweckmäßig erachtet werden.

Das Urheberrecht an dieser Anleitung verbleibt bei der Langmatz GmbH.

2 Sicherheitshinweise



- Diese Installationsanleitung richtet sich an technisch geschultes Fachpersonal.
- Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und Vorschriften im Umgang mit Glasfasern sind zu beachten!
- **Die Möglichkeit von Laserstrahlungen auch im nicht sichtbaren Spektrum ist zu beachten!**
- Niemals in offene Faserenden blicken.

Für die Installation, den Betrieb und die Wartung der Einbauten ist der Betreiber verantwortlich.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen:



- Gefahren für Leib und Leben des Benutzers und Dritter abzuwenden.
- Die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
- Nutzungsausfall und Umweltbeeinträchtigungen durch falsche Handhabung auszuschließen.
- Dass mit Schutzkleidung gearbeitet wird.

Bei Beschädigungen ist eine Benutzung untersagt. Wenden Sie sich bitte an die Hotline (siehe Kapitel 10).



Warnung !

Beim Einbau, der Bedienung und der Instandsetzung sind die einschlägigen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Umweltschutz zu beachten.

3 Produktbeschreibung

3.1 Maße

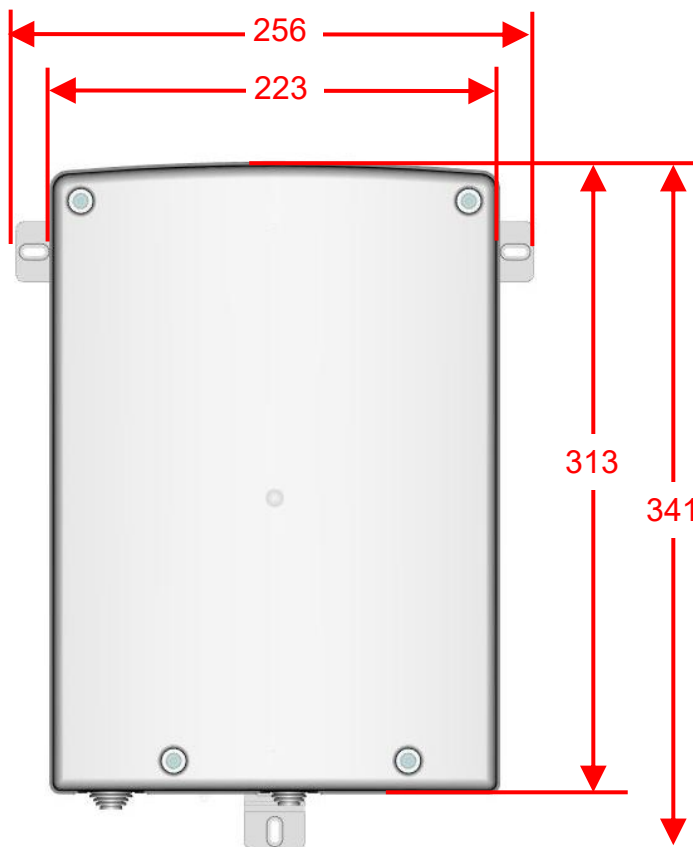


Abb. 1

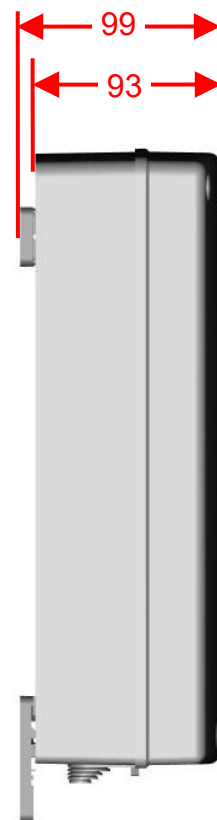


Abb. 2

3.2 Technische Daten

Abmessungen B x H x T:	256 x 341 x 99 mm
Gesamtgewicht	ca. 1,1 kg
Material Gehäuse	Kunststoff – Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	Lichtgrau RAL 7035
Schutzart	IP 54
Schlagfestigkeit	IK 08
Brandschutzklasse	UL94 V-2
Dämpfungsbudget Loopstecker	3 dB ± 0,5

4 Lieferumfang

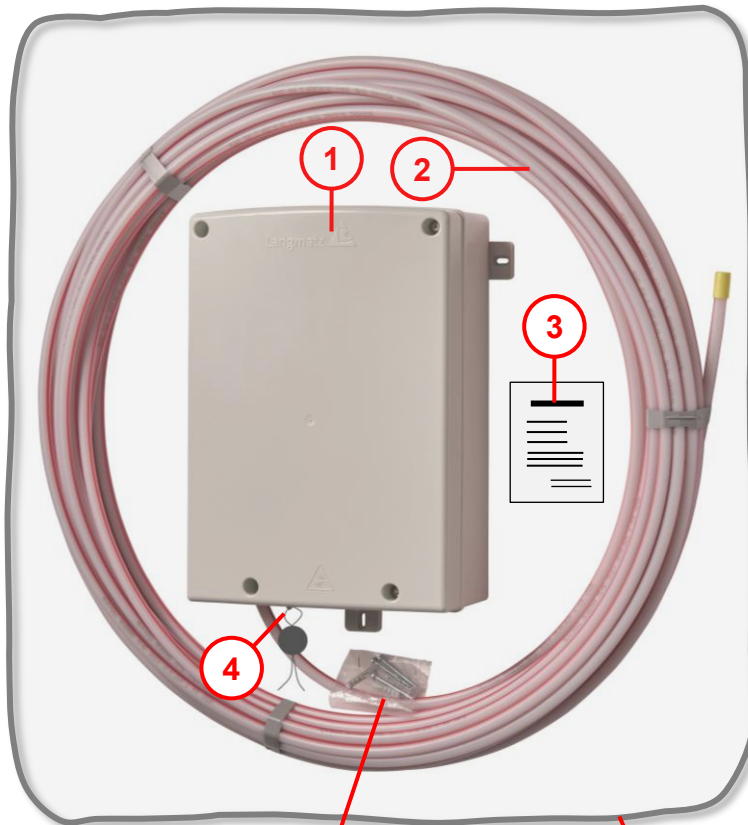


Abb. 3

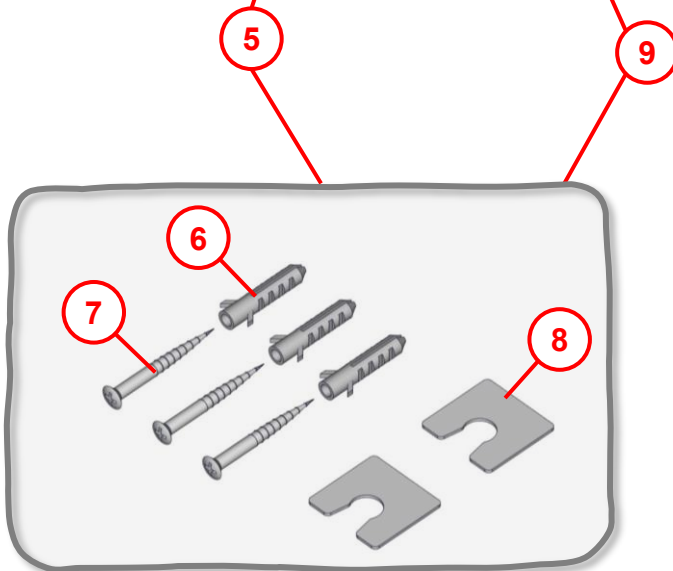


Abb. 4

Pos. 1 1x Gf-ÜS-AP-L

Pos. 2 25 m Mikrorohr Ø10x2,0 mm
(montiert)

Hinweis!

- Mikrorohr + 25 m innenliegendem Gf-Mikrokabel.
- Faseranzahl = Anzahl der LC - APC - Stecker.

Pos. 3 1x Mess- und Prüfprotokoll

Hinweis!

Mess- und Prüfprotokoll aufbewahren, bzw. für weitere Arbeitsschritte an den Dienstleister übergeben.

Pos. 4 1x Verplombung

Pos. 5 Beipack:
3x Dübel S6 (6)
3x Befestigungsschrauben
4x40 (7)

2x Zugentlastung (8)
für Mikrorohr Ø10
(Zug- und Schubentlastung
im Gf-Übergabeschacht)

Pos. 9 Beutel

5 Step 1 – Gehäuse an Wand montieren

5.1 Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang)



Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2

Abb. 5

5.2 Maße für Befestigungsbohrungen

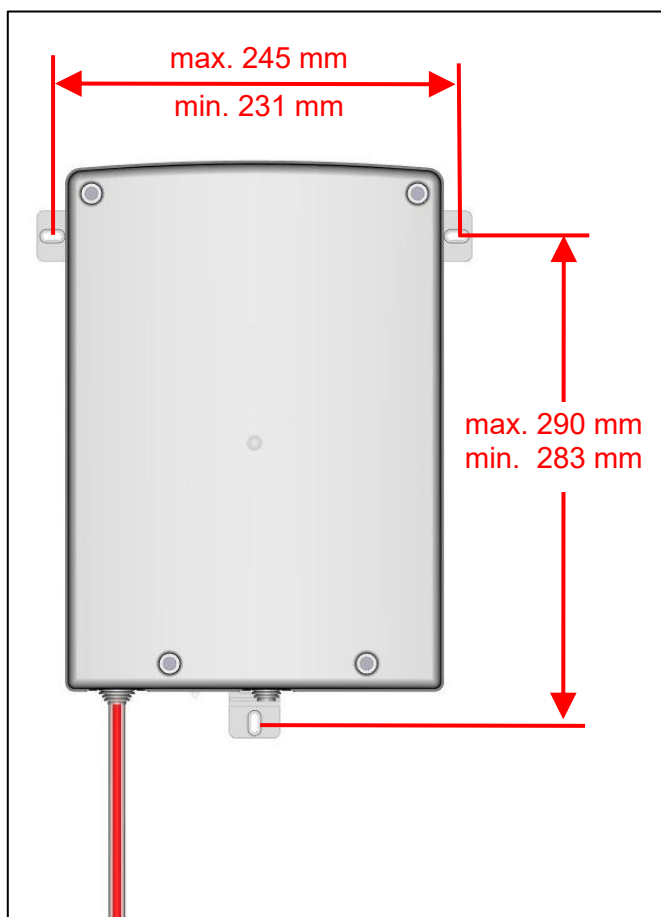


Abb. 6



Warnung!

- Vor dem Bohren auf vorhandene Leitungen in der Wand prüfen (Gas; Wasser; Strom)!
- Stromschlaggefahr!

5.3 Gehäuse an Wand befestigen

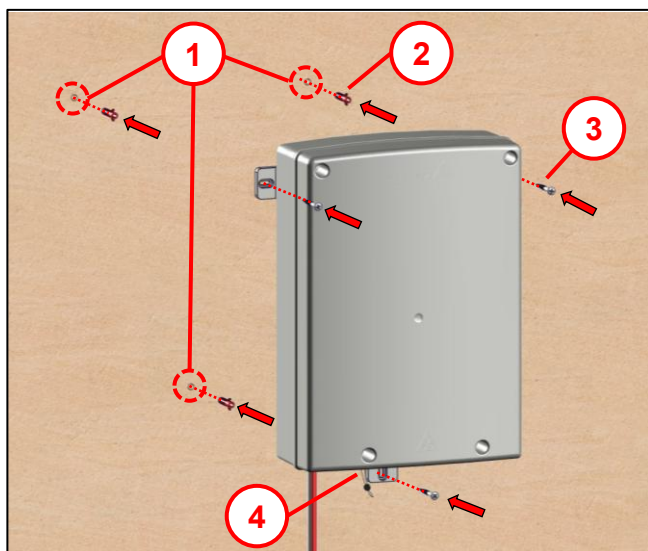


Abb. 7


Hinweis!

Verblöndung (4) noch nicht entfernen!
Wird erst zur Inbetriebnahme geöffnet
(siehe Kapitel 6.2 „Step 2“).

- 3x Bohrungen Ø6 mm herstellen (1).

Aus Beipack:

- 3x Dübel S6 (2)
in Wand setzen.
- Gehäuse mit
3x Linsenkopf-Schraube 4x40 (3)
an Wand befestigen.



5.4 Beispiel: Mikrorohr – Führung nach außen

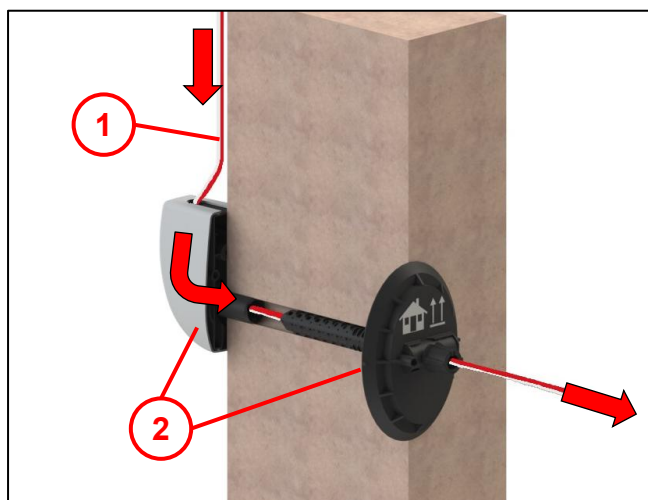



Abb. 8

- Nach Montage des Gf-ÜS-AP-L wird empfohlen das Mikrorohr (1) nur über die Langmatz **Gf-Hauseinführung „VarioPipe überbaubar“ (2)** nach außen zu führen.

(Gf-Hauseinführung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bestellung mit
Langmatz Art.-Nr. 094592012).

6 Step 2 - Inbetriebnahme


6.1 Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang)

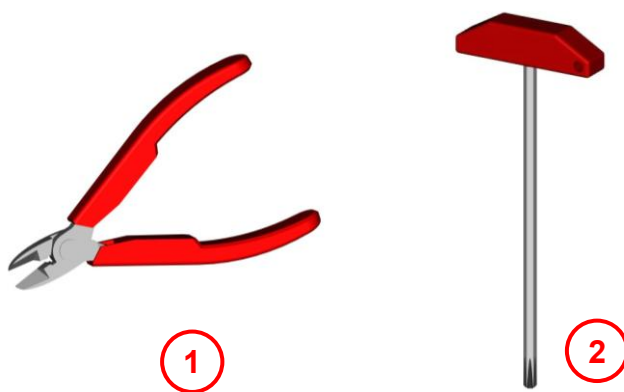

- 1 Seitenschneider
(Öffnen der Plombe)
- 2 Torx – Schraubendreher T20
(Öffnen des Deckels)

Abb. 9


6.2 Plombe öffnen

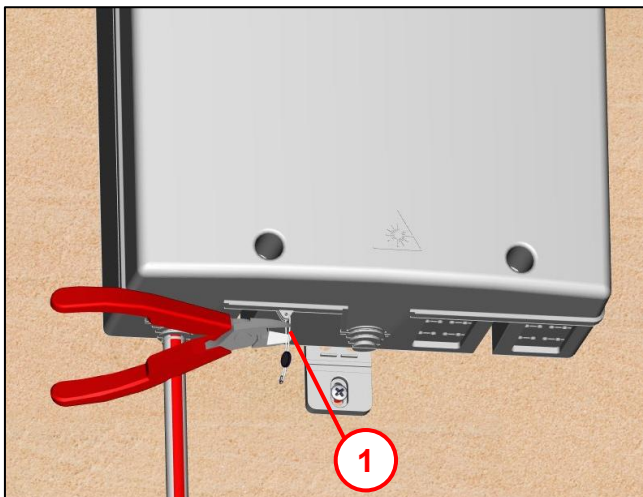

- Das Gehäuse ist im Lieferzustand mit einer Plombe gesichert (1).
- Plombe mit Seitenschneider öffnen.

Abb. 10

6.3 Deckel öffnen

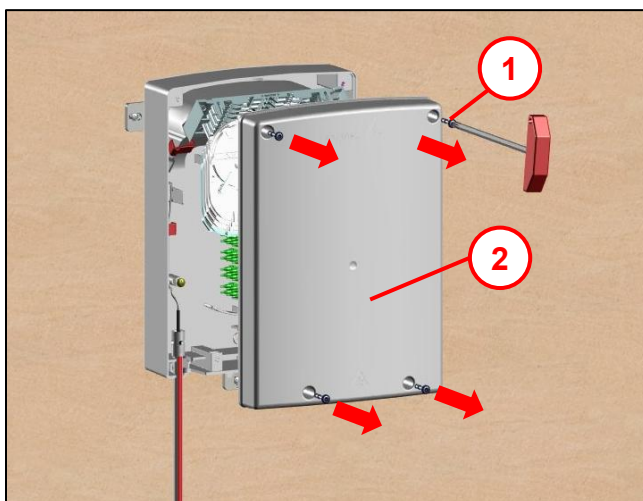

- 4x Deckelschrauben (1) (Torx - M4)
mit Torx-Schraubendreher öffnen
und Deckel (2) abnehmen.

Abb. 11

6.4 Patchkabel LC-APC anstecken

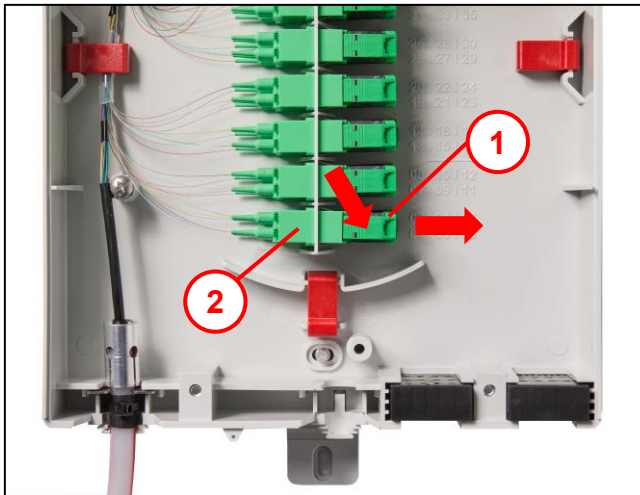


Abb. 12

Vormontierte Kupplungen mit Loopstecker (2).

- 24x Loopstecker (1) oben drücken und nach unten herausziehen.

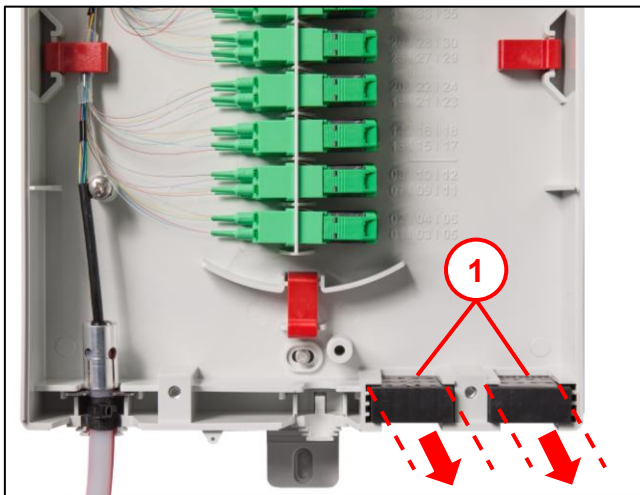


Abb. 13

Für ein besseres Einführen der Glasfaser-Kabel in die Abgangsdichtung (1) wird diese vorbereitet.

- Abgangsdichtungen (1) aus dem Gehäuse nehmen.

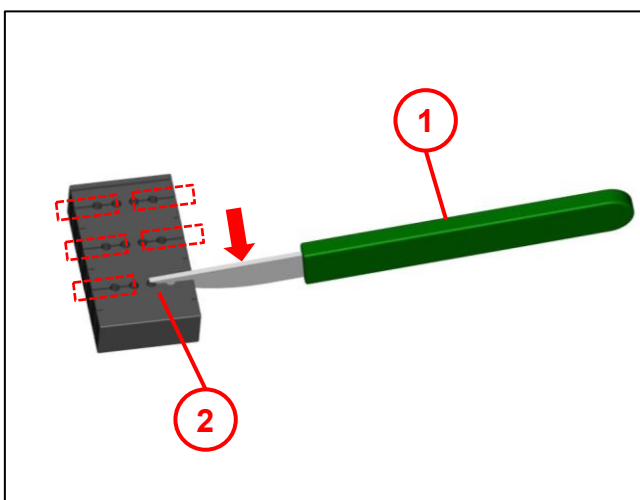


Abb. 14

- Abgangsdichtung auf Vorder- und Rückseite mit einem Schneidwerkzeug (1) jeweils bis zum zweiten Loch (2) komplett durchschneiden.
- 24x Glasfaser-Kabel Ausführung.

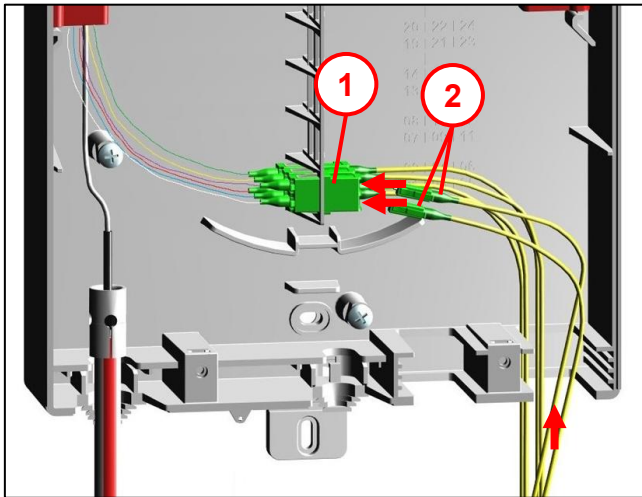


Abb. 15

- Patchkabel LC-APC (2) in Gehäuse einführen und an Kupplungen (1) anstecken.

6.5 Patchkabel LC-APC in Abgangsdichtung einsetzen

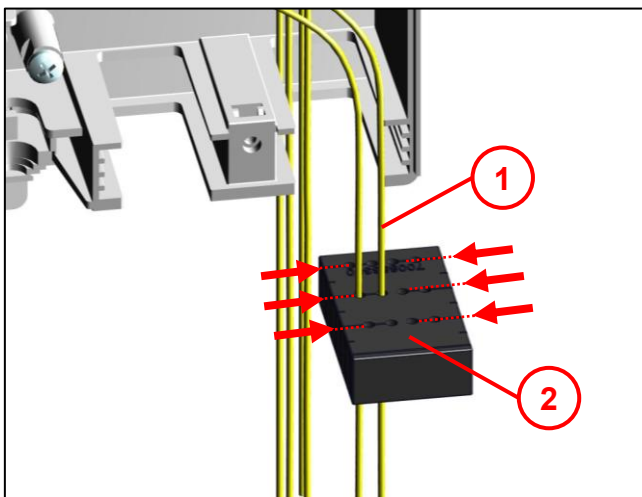


Abb. 16

- Glasfaser-Kabel $\varnothing$ 1,8 – $\varnothing$ 3,4 mm (1) in Abgangsdichtung (2) seitlich einföhren.

Beachten!

Ausföhrungsplan föur abgehende Glasfaser-Kabel in Abgangsdichtung siehe Kapitel 6.6!

6.6 Ausföhrungsplan – Glasfaser-Kabel

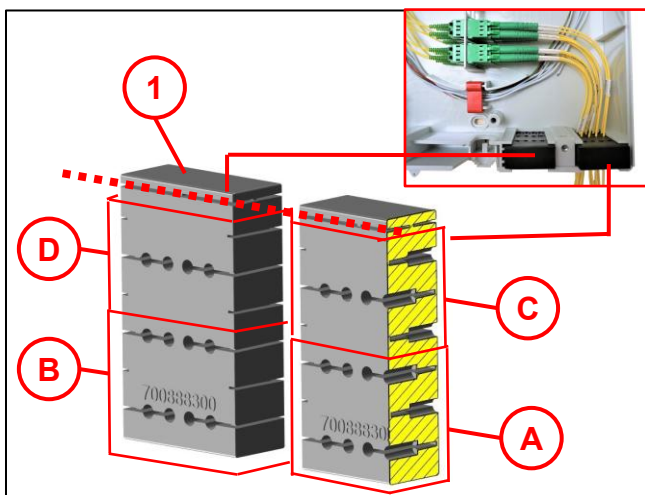


Abb. 17

Block „A“: Steckplatz 1 - 12

Block „B“: Steckplatz 13 – 24

Block „C“: Steckplatz 25 – 36

Block „D“: Steckplatz 37 – 48

Beachten:

Föur Kabel ab einem $\varnothing$ von 2,8 mm den oberen Teil der Abgangsdichtung (1) abschneiden.

6.7 Abgangsdichtung komplett

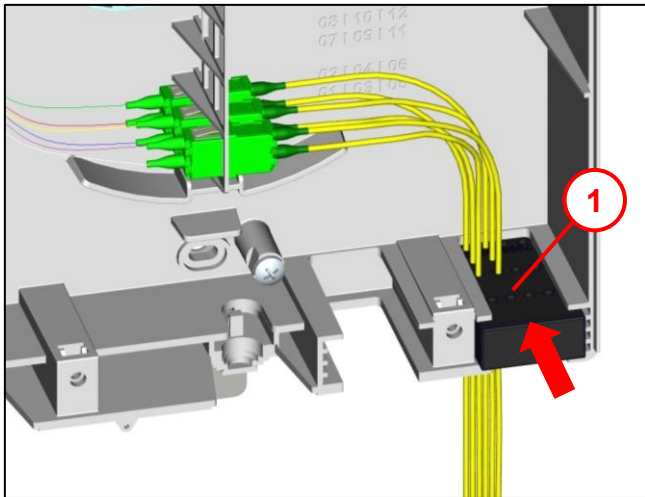


Abb. 18

- Komplett montierte Abgangsdichtung **(1)** in Gehäuse einsetzen.

6.8 Deckel schließen

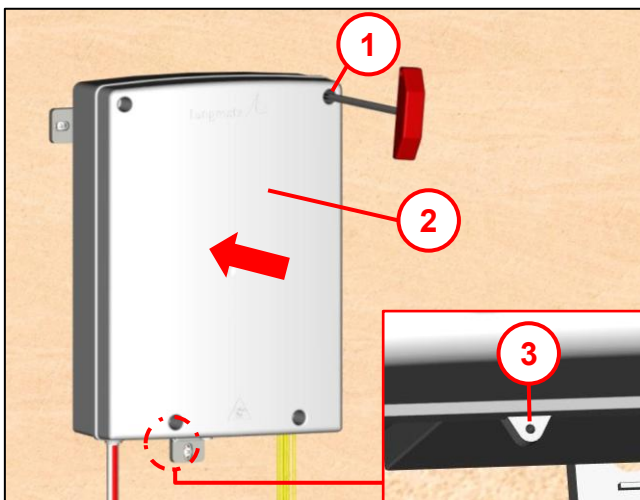


Abb. 19

- Deckel **(2)** aufsetzen und mit 4x Verschlusschrauben M4 (Torx 20) verschrauben **(1)**.
- Es besteht die Möglichkeit zur Plombierung an der angeformten Lasche **(3)**.

7 Sachmängel

Für das Produkt übernimmt die Langmatz GmbH eine Sachmängelhaftung von 24 Monaten im Sinne von § 434 BGB, gerechnet ab Datum des Kaufbeleges.

Im Rahmen der Haftung werden alle Teile, die durch Fabrikations- oder Materialfehler schadhaft geworden sind, kostenlos ersetzt oder instandgesetzt.

Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen.

Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels oder gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen.

Von der Haftung ausgeschlossen sind weiterhin Schäden oder Störungen, die durch

- unsachgemäßen Gebrauch,
- auf natürlichen Verschleiß
- auf Eingriff durch Dritte, zurückzuführen sind.

Für Schäden, die durch höhere Gewalt oder Transport entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Durch eine Reparatur aufgrund einer Mängelrüge tritt weder für die ersetzten Teile, noch für das Produkt eine Verlängerung der Garantiezeit ein.

8 Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement - System der Firma Langmatz GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

9 Haftungsausschluss / Gewährleistung

Die in diesem technischen Dokument beinhaltenen Angaben sind nach den technischen Regeln sowie nach bestem Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Der Betreiber der Produkte der Langmatz GmbH ist hierbei ausdrücklich dazu verpflichtet, in eigener Verantwortung über die Tauglichkeit sowie Zweckmäßigkeit für den vorgesehenen Anwendungsfall zu entscheiden. Die von der Langmatz GmbH zugesicherte Produkthaftung bezieht sich ausschließlich auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Eine Haftung der Langmatz GmbH aufgrund von zufälligen, indirekten und daraus resultierenden Folgeschäden, sowie Schäden die auf einen anderen als den beschriebenen und aufgeführten Verwendungszweck des Produktes zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

10 Kontakt

Langmatz GmbH
Am Gschwend 10
D - 82467 Garmisch - Partenkirchen

Telefon: +49 88 21 920 - 0
Email: info@langmatz.de
www.langmatz.de

